



Hebewaage

BENUTZERHANDBUCH MHS2700



Bitte halten Sie die Bedienungsanleitung griffbereit und befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-----------|
| Erklärung der Texte/Symbole auf dem Etikett/der Verpackung des Geräts | 1 |
| I. Sicherheitshinweise | 4 |
| A. Allgemeine Informationen | 4 |
| B. EMC-RICHTLINIEN | 8 |
| II. Installation | 13 |
| A. Sicherheitshinweise | 13 |
| B. Einlegen der Batterien | 19 |
| III. Anzeigen- und Tastenfunktionen | 21 |
| IV. Gerät verwenden | 23 |
| A. Grundlegende Bedienung | 23 |
| B. Hold | 23 |
| C. BMI | 24 |
| D. Tare | 24 |
| V. Geräteeinrichtung | 26 |
| VI. Drahtlose Verbindung | 28 |
| VII. Fehlerbehebung | 29 |
| Fehlermeldungen | 30 |
| VIII . Produktspezifikationen | 31 |
| A. Geräteinformationen | 31 |
| Konformitätserklärung | 33 |

Erklärung der Texte/Symbole auf dem Etikett/der Verpackung des Geräts

| Text/Symbol | Bedeutung |
|---|--|
|  | Achtung, lesen Sie die beigelegten Unterlagen vor Gebrauch |
|  | Getrennte Sammlung von Abfällen elektrischer und elektronischer Geräte gemäß Richtlinie 2002/96/EG. Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen |
|  | Name und Adresse des Geräteherstellers, Jahr/Land der Herstellung |
|  | Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig vor der Installation und Verwendung und befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen |
|  | Medizinisches elektrisches Gerät, Typ B angewandter Teil |
|  | Medizinisches elektrisches Gerät, Typ BF angewandter Teil |
|  | Katalognummer des Geräts / Modellnummer |
|  | Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters in der Europäischen Union |
|  | Das Gerät ist ein Medizinprodukt. Der Text gibt die Geräte-Kategorie an |
|  | Chargen- oder Losnummer des Herstellers für das Gerät |
|  | Seriennummer des Geräts |
|  | Eindeutige Geräteerkennung |
|  | Eichskalenintervall. Wert ausgedrückt in Masseneinheiten. Dient zur Klassifizierung und Überprüfung eines Geräts |
|  | Das Gerät entspricht der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Die vierstellige Zahl ist die Kennung der benannten Stelle für Medizinprodukte |

Das Gerät entspricht den EG-Richtlinien (nur überprüfte Modelle)

CE **M** **20** 0122
M: Konformitätskennzeichen gemäß Richtlinie 2014/31/EU für nichtselbsttätige Waagen
20: YJahr, in dem die Konformitätsbewertung durchgeführt und das CE-Kennzeichen angebracht wurde. (z.B.: 20=2020)
0122: Kennnummer der benannten Stelle für Metrologie



Das Gerät ist eine Waage der Klasse III gemäß Richtlinie 2014/31/EU (nur überprüfte Modelle)



Name und Adresse des Unternehmens, das das Gerät importiert (falls zutreffend)



Name und Adresse der für die Übersetzung der Gebrauchsanweisung verantwortlichen Stelle (falls zutreffend)

CON.

Ereigniszähler, der bestätigt, wie oft das Gerät kalibriert wurde (falls zutreffend)



Das Gerät entspricht der Zulassung der Nationalen Kommunikationskommission Taiwans (NCC)



Das Gerät entspricht den Vorschriften der US-amerikanischen Federal Communications Commission

UK **CA** **M** **20** 8506

Das Gerät entspricht den britischen Vorschriften für nichtselbsttätige Waagen von 2020 (nur überprüfte Modelle)
M: Konformitätskennzeichen gemäß den Vorschriften von 2020 für nichtselbsttätige Waagen
20: Jahr, in dem die Konformitätsbewertung durchgeführt und das UKCA-Kennzeichen angebracht wurde. (z.B. 20=2020)
8506 : Kennnummer der zugelassenen Stelle für Metrologie



Das Gerät entspricht allen in Großbritannien geltenden Produktvorschriften



Polung des Geräts

" Bei Abweichungen hat das Symbol auf dem Gerät selbst Vorrang "

Urheberrechtshinweis
Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan

Tel: +886-4-2406 3766

Fax: +886-4-2406 5612

Urheberrechtshinweis: www.chardermedical.com

E-mail: info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationales Urheberrecht geschützt. Alle Inhalte sind lizenziert, und die Verwendung unterliegt der schriftlichen Genehmigung von Charder Electronic Co., Ltd. (im Folgenden Charder). (hereinafter Charder) Charder haftet nicht für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der in diesem Handbuch aufgeführten Anforderungen verursacht werden. Charder behält sich das Recht vor, Druckfehler im Handbuch ohne vorherige Ankündigung zu korrigieren und das Äußere des Geräts zu Qualitätszwecken ohne Zustimmung des Kunden zu ändern.



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

I. Sicherheitshinweise

A. Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Charder Medical-Gerät entschieden haben. Es wurde entwickelt, um einfach und unkompliziert zu bedienen zu sein, aber wenn Sie auf Probleme stoßen, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Charder-Servicepartner.

Bevor Sie mit dem Betrieb des Geräts beginnen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort für spätere Bezugnahme auf. Es enthält wichtige Anweisungen zur Installation, zum ordnungsgemäßen Gebrauch und zur Wartung.

Zweckbestimmung

Dieses Medizinprodukt ist gemäß den nationalen Vorschriften dafür ausgelegt, das Gewicht innerhalb der Spezifikationen zu messen, für eine gewichtsbezogene Nutzung durch Fachkräfte.

Der Patient sitzt in einer an das Gerät befestigten Schlinge, die mit einem Hebeseystem verbunden ist. Das Hebeseystem hebt den Patienten vom Boden, während das Gerät das Gewicht misst.

Klinischer Nutzen

Die Messergebnisse können von Fachkräften verwendet werden, um gewichtsbezogene Probleme zu diagnostizieren (und zu überwachen).

Vorgesehene medizinische Indikationen/Kontraindikationen

Messung: Körpergewicht des Patienten. Es sind keine bekannten Gegenanzeigen für die Messung des Körpergewichts.

Vorgesehenes Patientenprofil

- (a) Alter: keine Einschränkungen
- (b) Gewicht: keine Einschränkungen innerhalb der Gewichtskapazität des Geräts (Hinweis: Das Gerät wird zusammen mit einem Hebeseystem verwendet; daher muss auch die maximale Kapazität des Hebeseystems berücksichtigt werden. Wenn diese geringer ist als die Kapazität des Geräts, sollte die niedrigere Kapazität als Obergrenze verwendet

werden).

- (c) Patientenzustand: erfordert die Messung des Körpergewichts. Der Patient sitzt wahrscheinlich in einer an das Hebesystem befestigten Schlinge.

Vorgesehenes Benutzerprofil

- (a) Mindestens 20 Jahre alt
- (b) Mindestkenntnisse:
- In der Lage, auf Gymnasialniveau zu lesen und arabische Ziffern zu verstehen (z. B. 1, 2, 3, 4...)
 - Grundkenntnisse in Hygiene
 - In der Bedienung des Geräts geschult
 - Das Benutzerhandbuch gelesen
- (c) Sprache
- In der Lage, die Sprache des Benutzerhandbuchs und die Bildschirmmanweisungen zu lesen
- (d) Qualifikationen
- Keine speziellen Zertifikationen oder Qualifikationen erforderlich
 - In der Lage, den Patienten während des Hebevorgangs zu unterstützen.

Bewertung des Restrisikos

- (a) Alle vorhersehbaren Risiken wurden bewertet und als akzeptabel angesehen. Im Allgemeinen ist das wahrscheinlichste Risiko, das durch eine falsche Nutzung des Geräts verursacht wird, eine weniger genaue Messung (oder die Unfähigkeit, das Gerät zur Messung zu verwenden), was kein unmittelbares physisches Risiko für den Patienten oder den Benutzer darstellt.
- (b) Das Nutzen-Risiko-Verhältnis wird als akzeptabel angesehen. Hebewaagen sind eine wichtige Option zur Messung von Patienten. Es ist unwahrscheinlich, dass die Nutzung des Geräts dem Benutzer oder Patienten Schaden zufügt.

Allgemeiner Umgang

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß verriegelt und festgezogen sind, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Die Messgenauigkeit erfordert, dass die Füße, der Rücken und der Kopf des Probanden gerade ausgerichtet sind. Bitte beachten Sie, dass die Körpergröße im Laufe des Tages variieren kann.
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht neben Geräten, die

elektromagnetische oder andere Arten von Störungen verursachen könnten.

Sicherheitsanweisungen

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Es enthält wichtige Anweisungen zur Installation, Nutzung und Wartung des Geräts.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen verursacht werden:

- Das Gerät hat eine erwartete Lebensdauer von 5 Jahren, wenn es ordnungsgemäß behandelt, gewartet und regelmäßig gemäß den Anweisungen des Herstellers überprüft wird.
- Eine unsachgemäße Installation macht die Garantie ungültig.
- Beachten Sie die zulässigen Umgebungstemperaturen für den Gebrauch

Reinigung

Die Oberfläche des Geräts sollte mit alkoholbasierten Tüchern gereinigt werden.

Wartung

Bitte kontaktieren Sie Ihren örtlichen Charde-Händler für die regelmäßige Wartung und Kalibrierung. Es wird empfohlen, die Genauigkeit regelmäßig zu überprüfen; die Häufigkeit wird durch den Nutzungsgrad und den Zustand des Geräts bestimmt.

Garantie/Haftung

- Der Garantiezeitraum beträgt achtzehn (18) Monate ab dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg als Kaufnachweis auf.
- Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die aus folgenden Gründen verursacht wurden: unsachgemäße oder ungeeignete Lagerung oder Verwendung, unsachgemäße Installation oder Inbetriebnahme durch den Eigentümer oder Dritte, natürlicher Verschleiß, Änderungen oder Modifikationen, unsachgemäße oder nachlässige Handhabung, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, es sei denn, der Schaden ist auf Fahrlässigkeit seitens Charde zurückzuführen.
- Dieses Gerät enthält keine wartungsbedürftigen Teile für den Benutzer. Alle Wartungsarbeiten, technischen Inspektionen

und Reparaturen sollten von einem autorisierten Chardeur-Servicepartner unter Verwendung von Originalzubehör und Ersatzteilen von Chardeur durchgeführt werden. Chardeur haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Wartung oder Nutzung entstehen. Das Auseinanderbauen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie.

Meldung von Vorfällen

Jeder schwerwiegende Vorfall, der in Zusammenhang mit dem Gerät auftritt, sollte dem Hersteller, dem EU-Vertreter (wenn das Gerät in einem EU-Mitgliedstaat verwendet wird) und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates des Benutzers/Patienten gemeldet werden.

B. EMC-RICHTLINIEN

| Anleitung und Herstellererklärung - Elektromagnetische Emissionen | | |
|--|-------------------|---|
| Das Produkt ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des Produkts muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird. | | |
| Emissionsprüfung | Einhaltung | Elektromagnetische Umgebungsführung |
| RF -Emissionen CISPR 11 | Gruppe 1 | Das Produkt verwendet HF-Energie nur für seine internen Funktionen. Daher sind seine HF-Emissionen sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass es Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe verursacht. |
| RF-Emissionen CISPR 11 | Klasse a | Das Produkt ist für den Einsatz in allen Einrichtungen außer privaten Haushalten und solchen geeignet, die direkt an ein Niederspannungsstromversorgungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude versorgt, die für private Zwecke genutzt werden. |

Hinweise und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit

Das Produkt ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des Produkts muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

| Immunitätstest | Prüfstufe nach IEC 60601 | Konformitätstufe | Elektromagnetische Umgebungsführung |
|---|---|---|--|
| Electrostatic discharge(ESD) IEC 61000-4-2 | <u>± 8 kV Kontakt</u> <u>± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV Luft</u> | <u>± 8 kV Kontakt</u> <u>± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV Luft</u> | Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn die Böden mit synthetischem Material bedeckt sind, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen. |
| Power frequency(50, 60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8 | 30 A/m | 30 A/m | Die magnetischen Felder der Netzfrequenz des Produkts sollten die für einen typischen Standort in einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung typischen Werte aufweisen. |

HINWEIS: UT ist die Netzwechselfspannung vor Anwendung des Testpegels.

Hinweise und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit

Das Produkt ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen.

Der Kunde oder Benutzer des Produkts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

| Immunitätstest | Prüfstufe nach IEC 60601 | Konformitätsstufe | Elektromagnetische Umgebungsführung |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Radiated RF IEC 61000-4-3 | 3 V/m <u>80MHz bis 2,7 GHz</u> | 3 V/m <u>80MHz bis 2,7 GHz</u> | <p>Empfohlener Abstand: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80MHz bis 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800MHz bis 2,7 GHz Dabei ist P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Senderherstellers und d der empfohlene Abstand in Metern (m).</p> <p>Die Feldstärken von festen HF-Sendern, die durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung ermittelt wurden, ^{a)} sollten in jedem Frequenzbereich unter dem Konformitätspegel liegen. ^{b)}</p> <p>Die Feldstärken von festen HF-Sendern sollten, wie durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung ^{a)} ermittelt, geringer sein als der Konformitätspegel</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>in jedem Frequenzbereich ^b .</p> <p>In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten:</p>  |
| <p>HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. HINWEIS 2 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Gebäuden, Objekten und Menschen beeinflusst.</p> | | | |
| <p>a Feldstärken von festen Sendern, wie Basisstationen für Funktelefone (Mobiltelefone/schnurlose Telefone) und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunk und Fernsehsender, können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung aufgrund fester HF-Sender zu beurteilen, sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke am Standort, an dem das Produkt verwendet wird, den oben genannten anwendbaren HF-Konformitätspegel überschreitet, sollte das Produkt beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn eine anormale Leistung beobachtet wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine Neuausrichtung oder ein Standortwechsel des Produkts.</p> <p>b Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken unter 3 V/m liegen.</p> | | | |

Empfohlener Abstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem Produkt

Das Produkt ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der gestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Der Kunde oder Benutzer des Produkts kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem Produkt einhält, wie unten empfohlen, entsprechend der maximalen Ausgangsleistung des Kommunikationsgeräts.

| Nennleistung des Senders B | Schutzabstand je nach Senderfrequenz M | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| | 150 kHz bis 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$ | 80 MHz bis 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$ | 800 MHz bis 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$ |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

Für Sender mit einer maximalen Ausgangsleistung, die oben nicht aufgeführt ist, kann der empfohlene Abstand d in Metern (m) mithilfe der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung geschätzt werden, wobei p die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) laut Angaben des Senderherstellers ist.
HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Abstand für den höheren Frequenzbereich.


HINWEIS 2 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Gebäuden, Objekten und Menschen beeinflusst.

II. Installation

A. Sicherheitshinweise


Die Hebewaage darf zu keinem Zeitpunkt kippen.

1. Die Hebewaage darf bei der Installation am Patientenliftsystem NICHT kippen.

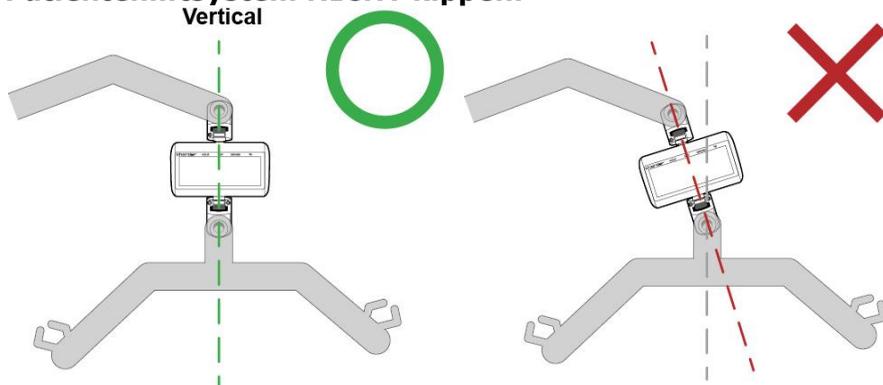

Wenn die Lift Scale bei der Installation geneigt und nicht vollständig vertikal ist, verbiegen sich die Gelenke der Lift Scale. Dies führt schließlich zum Bruch, wenn die Waage oft genug verwendet und ausreichendem Gewicht ausgesetzt wird, da auf die Gelenke eine Kraft ausgeübt wird, für die sie nicht ausgelegt sind.

2. Die Liftwaage darf während des Betriebs des Patientenliftsystems zu KEINEM Zeitpunkt kippen.

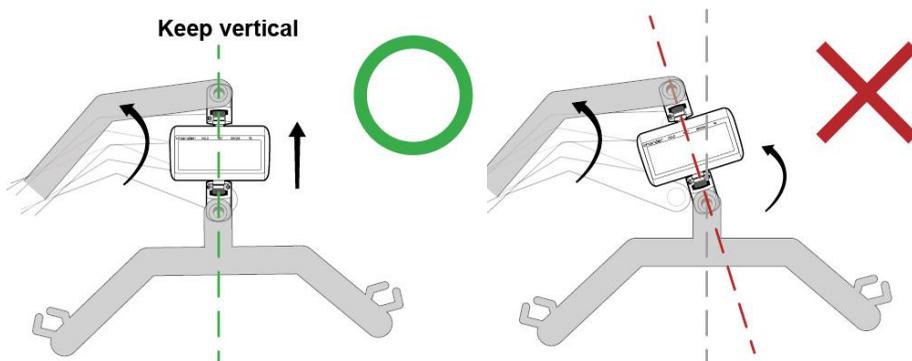


Auch wenn die Liftwaage bei der Installation vollkommen vertikal ist, besteht das gleiche Bruchrisiko, wenn sie während des Betriebs an irgendeiner Stelle verbogen wird (z. B.: Das Patientenliftsystem hebt den Patienten zur Gewichtsmessung an einen höheren Punkt).

WICHTIG: Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt eine Neigung oder Biegung beobachtet wird, darf die Liftwaage NICHT verwendet werden.


Überprüfen Sie Kardangelenke vor dem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Lockerheit

1. Untersuchen Sie die Kardangelenke, die die Liftwaage mit dem Patientenliftsystem verbinden, vor der Verwendung visuell.

Die Liftwaage ist für die Installation zwischen der Hebestange und dem Aufhänger des Patientenliftsystems in einer vollkommen vertikalen Position vorgesehen.

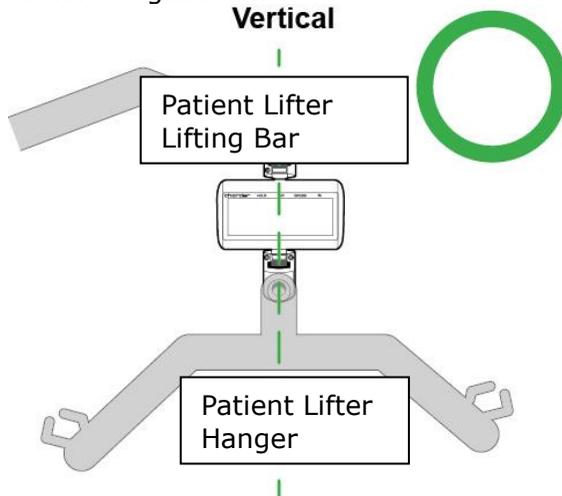

Sowohl die oberen als auch die unteren Kardangelenke sollten auf Verbiegungen überprüft werden.

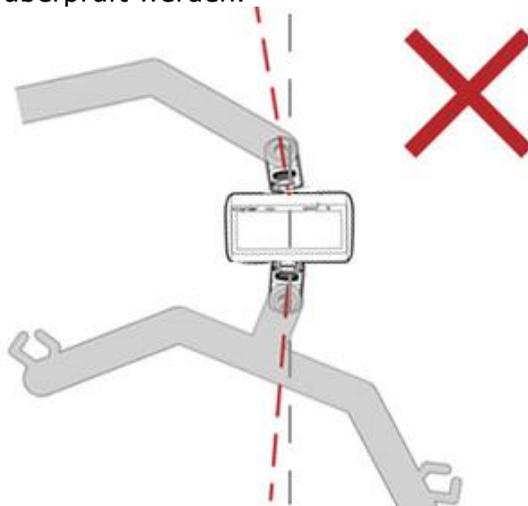

Wenn sichtbare Schäden oder Verbiegungen festgestellt werden, verwenden Sie die Lift Scale NICHT.

2. Wenn kein sichtbarer Schaden zu erkennen ist, sollte die Aufzugswaage manuell gedreht werden, um zu prüfen, ob eine Fehlbewegung möglich ist.

Charder Liftwaagen sollten auf Patientenliftsystemen mit 360-Grad-Schwenklagern installiert werden. Die Drehung sollte mit **dem Liftsystem** und nicht mit dem Gerät erfolgen.

Die Kardangelenke der Hebewaagen MHS2500I / MHS2600I / MHS2700 (mit **festen** Kardangelenken) sind NICHT schwenkbar. Wenn sie manuell verdreht werden können, sind die Gelenke beschädigt und die Hebewaage darf NICHT verwendet werden.



(MHS2500I / MHS2600I / MHS2700 Modell mit nicht rotierendem Kardangelenke)

Die Kardangelenke der Hebewaagen MHS2510I / MHS2610I / MHS2710 (mit **rotierenden** Kardangelenken) sind schwenkbar, jedoch nur **horizontal**. Wenn sie manuell in eine andere Richtung gedreht werden können, sind die Gelenke beschädigt und die Hebewaage sollte NICHT als Waage verwendet werden.

3. Hebewaage und Kleiderbügel müssen sich in alle Richtungen frei bewegen können.

Wenn die freie Bewegung der Lift Scale behindert wird, wirkt eine Drehkraft auf die Lift Scale, die möglicherweise zu Schäden führt.

Die Liftwaage sollte an einem Patientenliftsystem installiert werden, das eine freie 360-Grad-Schwenkbewegung ermöglicht

1. Die Drehung sollte durch ein Patientenliftsystem mit 360 Grad freier Schwenkbarkeit erfolgen.




Auch wenn die Liftwaagen MHS2510I / MHS2610I / MHS2710 mit horizontal rotierenden Kardangelenken verwendet werden, sollte die Rotation durch das Patientenliftsystem und nicht durch die Liftwaage erfolgen, um das Risiko einer Beschädigung der Liftwaage zu minimieren.


Nylock -Schrauben müssen gemäß den Spezifikationen fest eingeschraubt werden

Nylock- Schrauben müssen gemäß dem korrekten Montageverfahren gesichert werden. Bereiten Sie einen Sechskantschraubendreher und einen Drehmomentschlüssel vor.

- 1. Eine Seite mit Schraubendreher festhalten/fixieren
Die Nylock -Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel festziehen/befestigen (von der anderen Seite wiederholen)
WICHTIG: Die Drehmomentstärke muss auf 18 kgf-cm \pm 1 kgf-cm eingestellt werden**

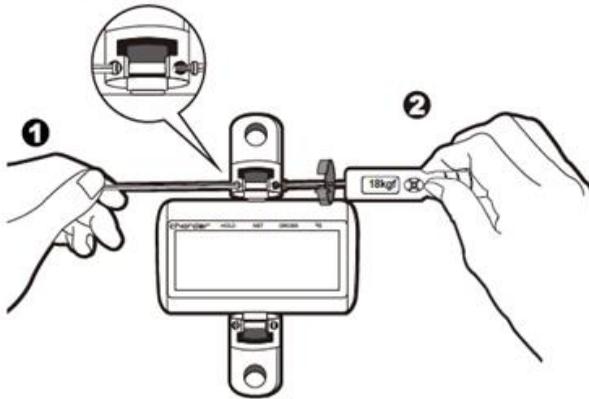


WICHTIG: Die Nylock- Schraube muss von beiden Seiten gesichert werden (eine Seite mit Schraubendreher, die andere Seite mit Drehmomentschlüssel). Die Nylock -Schraube lässt sich nicht festziehen und dreht sich einfach an Ort und Stelle, wenn keine Gegenkraft von der anderen Seite ausgeübt wird.

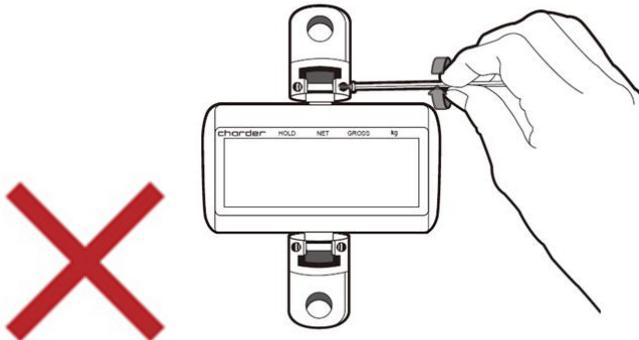

Überprüfen Sie, ob alle Schrauben richtig festgezogen sind


| NEIN. | Artikel | Menge |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| A. | Sechskant - Nylock-Schraube | 2 Schrauben pro Verbindung |
| B. | S- Topperschraube | 1 Schraube pro Verbindung |

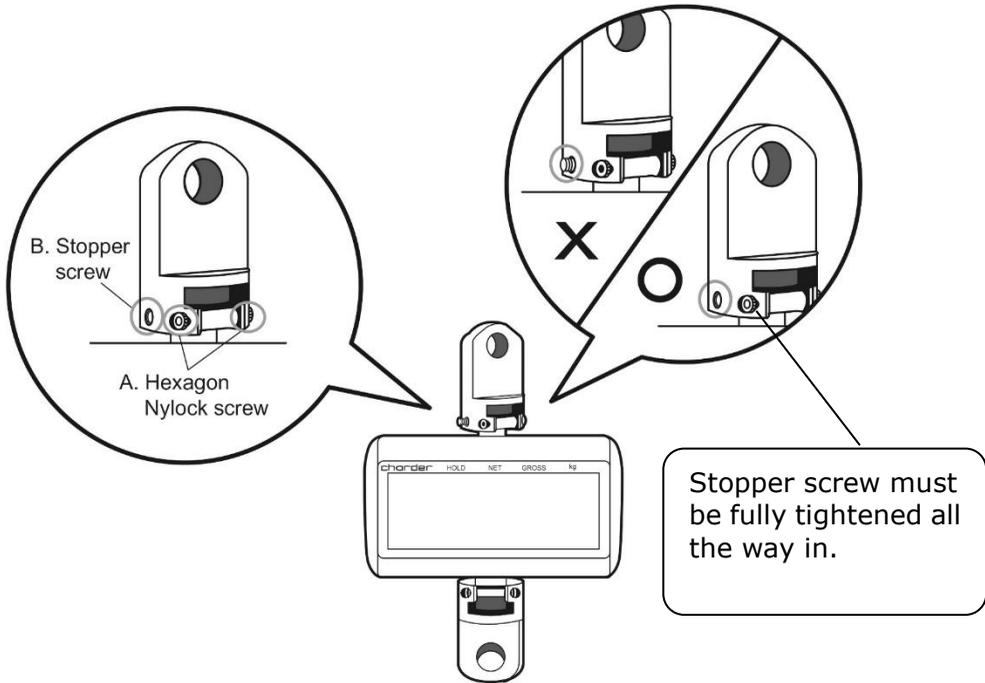


ACHTUNG : Verwenden Sie die Liftwaage NICHT, wenn eine der Schrauben locker ist.

B. Einlegen der Batterien

Das Gerät verwendet einen wiederaufladbaren Akku.

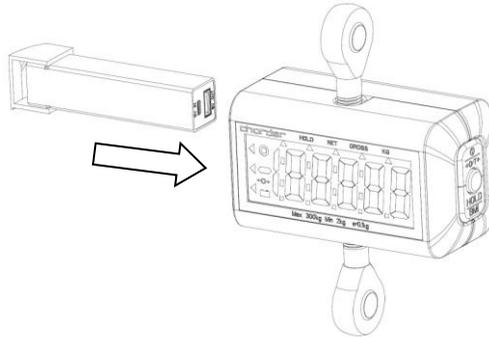

Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte über den Micro-USB-Anschluss auf. Wenn die Anschlussleuchte **rot blinkt**, wird der Akku geladen. Wenn die Anschlussleuchte dauerhaft **grün leuchtet**, ist der Akku vollständig geladen.

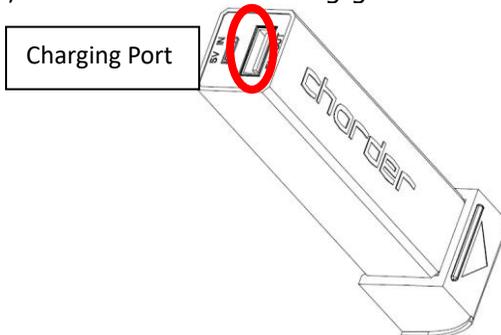

WICHTIG (SICHERHEITSHINWEIS) :


- von Charder erfolgen .
- Der Ladevorgang sollte in einem feuersicheren Bereich und fern von Kindern und Haustieren erfolgen.
- Der Ladevorgang sollte bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 45 °C erfolgen . Laden Sie Akkus niemals unbeaufsichtigt oder in der Nähe von Gegenständen wie Teppichen, Möbeln, Holz- oder Vinylböden, Vorhängen oder anderen brennbaren Gegenständen.
- Versuchen Sie nicht, eine aufgeblähte oder gewölbte Batterie aufzuladen.
- bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden .
- Bei häufigem Gebrauch können Batterien voll geladen gelagert werden . Um die Lebensdauer der Batterie zu maximieren,

sollten Batterien bei seltenem Gebrauch jedoch nicht voll geladen gelagert werden.


- Batterien, die über einen längeren Zeitraum gelagert werden, sollten mindestens alle drei Monate vollständig aufgeladen werden, um eine Entladung und Beschädigung der Batterie zu vermeiden .

III. Anzeigen- und Tastenfunktionen

Geräteanzeige (3-Tasten-OIML-Modell)

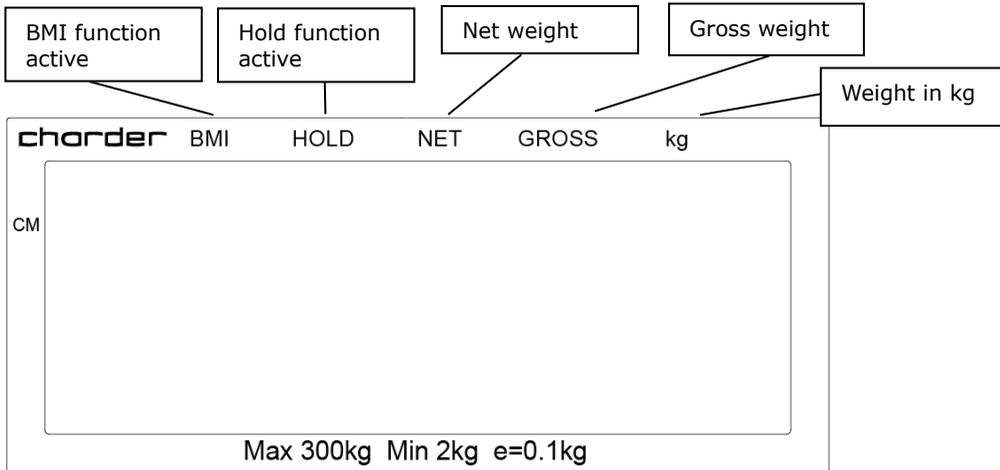


Geräteanzeige (3-Tasten -Gerätemodell)

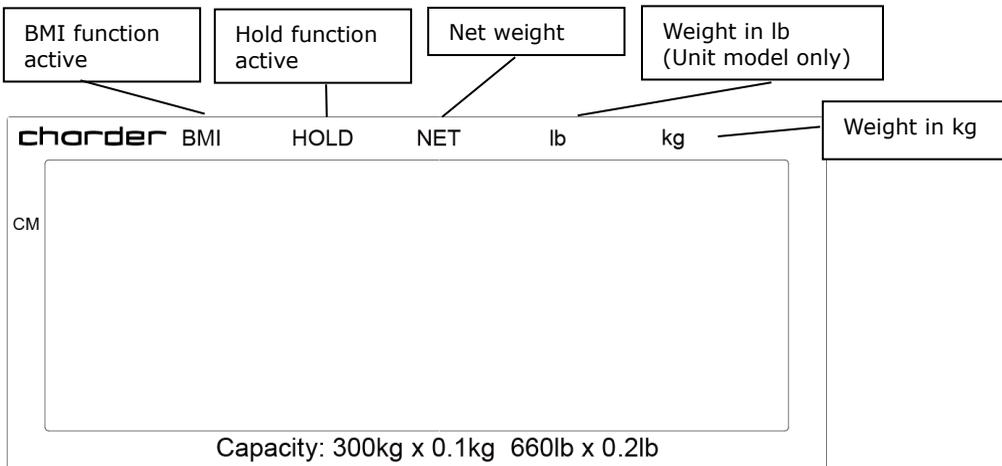

Anzeige

-  : Kabellos
-  : S- Tisch
-  : Negatives Gewicht
-  : Null
-  : Batterie

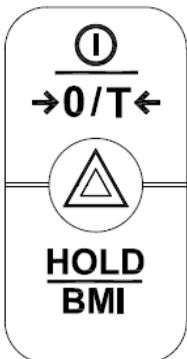

Tastenfunktion (3-Tasten-OIML-Modell)

1. : Ein- oder Ausschalten . Anzeige auf 0,0 kg zurücksetzen . Zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten . Im BMI-Modus drücken , um die Körpergröße zu erhöhen.

2.  : Im BMI- Modus drücken, um die Körpergröße zu verringern . 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Geräteeinstellungen aufzurufen .


3 . : Stablen Wiegewert bestimmen - wird verwendet, wenn das Gewicht instabil ist. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um in den BMI-Modus zu wechseln. Im BMI-Modell drücken, um die Höheneingabe zu bestätigen.

Tastenfunktion (3-Tasten-Gerätemodell)

1. : Ein- oder Ausschalten. Anzeige auf 0,0 kg zurücksetzen . Zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten . Im BMI-Modus drücken , um die Körpergröße zu erhöhen.

2. : Zwischen kg und lb wechseln. Die zuletzt verwendete Einheit wird gespeichert. Drücken, um die Körpergröße im BMI-Modus zu verringern. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Geräteeinstellungen aufzurufen

3. : Stablen Gewichtswert bestimmen - wird verwendet, wenn das Gewicht instabil ist. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um in den BMI-Modus zu wechseln. Im BMI-Modell drücken, um die Höheneingabe zu bestätigen.

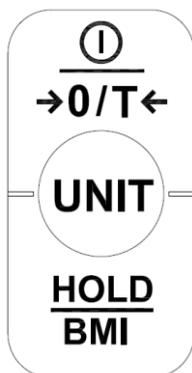

IV. Gerät verwenden

A. Grundlegende Bedienung

Sie das Gerät mit  der Taste ein. Das Gerät führt automatisch eine Selbstkalibrierung durch und zeigt die Softwareversion an.

Sobald „0,00 kg“ auf der Anzeige erscheint, ist das Gerät zur Messung bereit.

Hinweis : Wenn  auf der Anzeige nicht „0,00 kg“ angezeigt wird, drücken Sie  die Taste, um das Gerät auf Null zu setzen.

Leiten Sie das Objekt an, sich auf die Schlinge (oder ein anderes mit dem Lift verbundenes Gerät) zu setzen. Nachdem sich das Gewicht stabilisiert hat, erscheint das „Stabil“-Symbol auf der Anzeige.

Hinweis : Wenn das Gewicht der Testperson die Kapazität der Waage (einschließlich Tara) überschreitet, zeigt die Anzeige aufgrund einer Überlastung die Meldung „Err“ an .

B. Hold

Die Haltefunktion ermittelt das Durchschnittsgewicht und ist für den Fall vorgesehen, dass sich das Gewicht der Testperson nicht stabilisiert (z. B. bei einem aktiven Kind).

Hinweis: Bei zu starken Schwankungen lässt sich das Durchschnittsgewicht nur schwer ermitteln und die Speicherung funktioniert möglicherweise nicht richtig.

1. Schalten Sie das Gerät wie gewohnt ein.
2. Drücken Sie die  Taste. Auf der Anzeige wird „HOLD“ angezeigt.
3. Messung wie gewohnt durchführen.
4. Nach einigen Sekunden wird das Durchschnittsgewicht auf dem Indikator angezeigt. Dieses Gewicht wird gesperrt – ab diesem Zeitpunkt hat die Bewegung des Probanden keinen Einfluss mehr auf das Gewicht.
5. Um das gesperrte Gewicht freizugeben, drücken Sie die  Taste erneut, um das Gerät in den Normalmodus zurückzusetzen.

Hinweis : Die Haltefunktion kann aktiviert werden, bevor oder nachdem die Versuchsperson in der Schlinge sitzt.

C. BMI

1. Halten Sie im Normalmodus  die Taste gedrückt, um in den BMI-Modus zu wechseln.
2. Auf dem Display wird die zuletzt gemessene Höhe angezeigt. Die Ziffern blinken.
3. Drücken Sie  die Taste, um die Höhe zu  erhöhen,  oder, um die Höhe zu verringern. Drücken und halten Sie die Taste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
4. Nachdem Sie die Körpergröße eingegeben haben, drücken Sie  zur Bestätigung.
5. Fahren Sie mit dem Wiegen der Person wie gewohnt fort. Der Indikator zeigt Gewicht, Größe und BMI an.

HINWEIS : Die Haltefunktion kann zu diesem Zeitpunkt verwendet werden, wenn das Gewicht instabil ist

6. Drücken Sie  die Taste, um zum Normalmodus zurückzukehren.

| Kategorie | BMI (kg/m ²) | Risiko einer Adipositas-bedingten Erkrankung |
|--------------------|--------------------------|--|
| Unter | < 18,5 | Niedrig |
| Normal | 18,5-24,9 | Durchschnitt |
| Über | 24,9-29,9 | Leicht erhöht |
| Fettleibigkeit I | 30,0 – 34,9 | Erhöht |
| Fettleibigkeit II | 35,0-39,9 | Hoch |
| Fettleibigkeit III | > 40 | Sehr hoch |

(BMI-Standards für Erwachsene der Weltgesundheitsorganisation)

HINWEIS : Obwohl der BMI auf die gleiche Weise berechnet wird, sollten Personen unter 18 Jahren im Vergleich zu den Perzentiltabellen für ihre Altersgruppe separate Interpretationsstandards verwenden.

D. Tare

Die Tara-Funktion ermöglicht es dem Nutzer, das Gewicht von Gegenständen vom Messergebnis des Gerätes abzuziehen.

1. Legen Sie den zu tariierenden Gegenstand auf die Schlinge.
2. Drücken Sie  die Taste, nachdem das Stabilitätssymbol auf

der Anzeige erscheint.

Auf dem Display erscheint „0,00 kg“.

3. Führen Sie das zu wiegende Objekt (plus tariertes Objekt) auf die Schlinge. Führen Sie die Messung durch.

4. Um den Tarawert zu löschen, entfernen Sie alle Objekte aus der

Schlinge und drücken Sie  die Taste.

V. Geräteeinrichtung

3-Schlüssel-OIML-Modell

bei eingeschaltetem Gerät die Taste \triangle etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis im Display „SET“ und anschließend die Softwareversion angezeigt wird.

Im Geräte-Setup-Menü:



um zur nächsten Menüoption zu wechseln



zur Bestätigung der Auswahl / zum Aufrufen des Untermenüs

Nachdem die Änderungen abgeschlossen sind, drücken Sie, 

bis „Ende“ auf dem Bildschirm erscheint. Drücken Sie,  um die Änderungen zu speichern. Das Gerät wird automatisch neu gestartet und die Änderungen werden übernommen.

Automatische Abschaltung :

Weisen Sie das Gerät an, sich nach einer bestimmten Zeit automatisch abzuschalten.

Auto-Off-Optionen: 60 Sek. / 120 Sek. / 180 Sek. / 240 Sek. / 300 Sek. / Aus

Drücken Sie,  um zwischen den Zeitoptionen umzuschalten

und  um die Auswahl zu bestätigen.

Summer/Piepton :

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, ertönt ein Piepton, wenn: die Anzeige eingeschaltet ist, Tasten gedrückt werden und das Gewicht stabil ist.

Drücken Sie,  um zwischen Ein/Aus umzuschalten, und  die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

3 -Tasten - Einheitsmodell

Bei eingeschaltetem Gerät die  Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten , bis im Display „SET“ und anschließend die Softwareversion angezeigt wird.

Im Geräte-Setup-Menü:

 um zur nächsten Menüoption zu wechseln

 zur Bestätigung der Auswahl / zum Aufrufen des Untermenüs

Nachdem die Änderungen abgeschlossen sind, drücken Sie,  bis „Ende“ auf dem Bildschirm erscheint. Drücken Sie,  um die Änderungen zu speichern. Das Gerät wird automatisch neu gestartet und die Änderungen werden übernommen.

Automatische Abschaltung :

Weisen Sie das Gerät an, sich nach einer bestimmten Zeit automatisch abzuschalten.

Automatische Abschaltoptionen: 60 Sek. / 120 Sek. / 180 Sek. / 240 Sek. / 300 Sek. / Aus

Drücken Sie,  um zwischen den Zeitoptionen umzuschalten und  um die Auswahl zu bestätigen.

Summer/Piepton :

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, ertönt ein Piepton, wenn: die Anzeige eingeschaltet ist, Tasten gedrückt werden und das Gewicht stabil ist.

Drücken Sie,  um zwischen Ein/Aus umzuschalten, und  die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

VI. Drahtlose Verbindung

Wenn das Gerät über ein Wireless-Modul verfügt, wird es beim Einschalten automatisch aktiviert. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen zur Wireless-Software von Charder .

VII. Fehlerbehebung

Bevor Sie sich bezüglich einer Reparatur an Ihren lokalen Charde-Händler wenden, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Verfahren zur Fehlerbehebung in Betracht zu ziehen:

Selbstinspektion

1. Das Gerät lässt sich nicht einschalten

- Wenn die Batterieleistung erschöpft ist, ersetzen Sie sie durch neue Batterien

2. Anzeige zeigt „00000“ ZERO SPAN außerhalb des Bereichs

- Störungen aufgrund von Faktoren wie HF-Störungen oder Bodenvibrationen. Bringen Sie das Gerät an einen Ort ohne Störungen und versuchen Sie es erneut
- Externe Objekte stören das Gerät. Befreien Sie den Bereich von störenden Objekten und versuchen Sie es erneut.
- Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben können, ist möglicherweise eine Neukalibrierung erforderlich, um die Wiegegenauigkeit zu korrigieren

Distributor-Unterstützung erforderlich

Wenn die folgenden Fehler auftreten, empfehlen wir Ihnen, sich bezüglich Reparatur- oder Austauschservices an Ihren lokalen Charde- Händler zu wenden:

1. Das Gerät lässt sich nicht einschalten

- Fehlerhafter Ein-/Ausschalter
- Gebrochene oder beschädigte Kabel verursachen Kurzschlüsse oder fehlerhafte Verbindungen
- Durchgebrannte Sicherung

2. Blinkerschaden

- Mögliche Hardwaredefekte sind: ungleichmäßige Helligkeit des LCD-Bildschirms, verschwommener Text, verschmierter Regenbogenbildschirm, falsche Dezimalanzeige
- Daten können nicht gespeichert oder gelesen werden
- Anzeige zeigt " ErrL " nach dem Einschalten des Gerätes
- Tasten reagieren nicht
- Summerstörung

Fehlermeldungen

| Fehlermeldung | Grund | Aktion |
|---------------|--|--|
| LobAt | Warnung bei niedrigem Batteriestand Die Batteriespannung ist zu niedrig, um das Gerät zu betreiben | Batterien ersetzen |
| Err | Überlast Die Gesamtlast übersteigt die maximale Kapazität des Geräts | Reduzieren Sie das Gewicht auf der Messplattform und versuchen Sie es erneut |
| Err.L | Zählfehler Signal von Wägezellen zu niedrig | Der Fehler wird normalerweise durch eine fehlerhafte Wägezelle oder Verkabelung verursacht. Bitte wenden Sie sich an den Händler |
| Err.H | Zählfehler Signal von Wägezellen zu hoch | Der Fehler wird normalerweise durch eine fehlerhafte Wägezelle oder Verkabelung verursacht. Bitte wenden Sie sich an den Händler |
| 00000 | Nullzählung über dem Kalibrierungs-Nullbereich +10 % beim Einschalten | Neukalibrierung erforderlich. Bitte wenden Sie sich an den Händler. |
| 00000 | Nullzählung unter Kalibrierungs-Nullbereich -10 % beim Einschalten | Neukalibrierung erforderlich. Bitte wenden Sie sich an den Händler. |
| Err.E | Programmfehler Fehler in der Gerätesoftware | Bitte kontaktieren Sie den Händler |

VIII . Produktspezifikationen

A. Geräteinformationen

| Modell | | MHS2700 | |
|---------------------------------|---|--|--------------------|
| Gewichtsmes- sung | Kapazität | Kapazität | Genauigkeit |
| | | 150 kg x 0,1 kg | ± 150 g |
| | | 175 kg x 0,1 kg | ± 150 g |
| | | 200 kg x 0,1 kg | ± 150 g |
| | | 230 kg x 0,1 kg | ± 150 g |
| | | 300 kg x 0,1 kg | ± 150 g |
| | 400 kg x 0,2 kg | ± 300 g | |
| | OIML | Klasse III | |
| Einheit | kg/ lb (nur Nicht-OIML-Modell) | | |
| LCD Bildschir- m | 1,0 - Zoll-LCD- Bildschirm (5 1/2 Ziffern) | | |
| Maße | Gesamt | 12,2 (B) x 60 (T) x 1,80 (H) mm | |
| Gerätegewicht | | 1,04 kg | |
| Wichtige Funktionen | | Ein / Aus / Null / Tara, Halten / BMI Einheit (Nicht-OIML-Modell) △ Setup (OIML-Modell) | |
| Datenübermittlung | | Wireless-Modul (optional) HINWEIS : Das Gerät sollte nur von qualifizierten Händlern an das Netzwerk angeschlossen werden. | |
| Stromversorgung | | Wiederaufladbarer Akku | |
| Betriebsumgebung | | 0°C~ +40°C 15 % / 8,5 % relative Luftfeuchtigkeit 700 hPa ~1060 hPa | |
| Standardzubehör | | Benutzerhandbuch , Akku, Micro-USB- Kabel , Netzteil | |

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde gemäß den harmonisierten europäischen Normen und den Bestimmungen der unten aufgeführten Richtlinien hergestellt:

| | |
|---|--|
|  | Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinische Geräte |
|  | 2014/31/EU Nicht automatisch Waagenrichtlinie (nur OIML-Modelle) |

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863

Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU

(gilt bei Verwendung eines Funkmoduls)

Teil 15 der Federal Communications Statement Rules

Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Die oben genannten Markierungen finden Sie im separaten Dokument auf dem Geräteaufkleber.

Autorisierter EU-Vertreter:



Manufactured by:



Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City 41262 ,Taiwan

CD-IN-01071 REV001 10/2024